

FIG.A





FIG.1



FIG.2




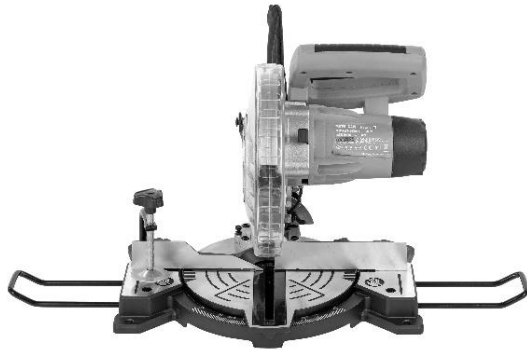


FIG.3

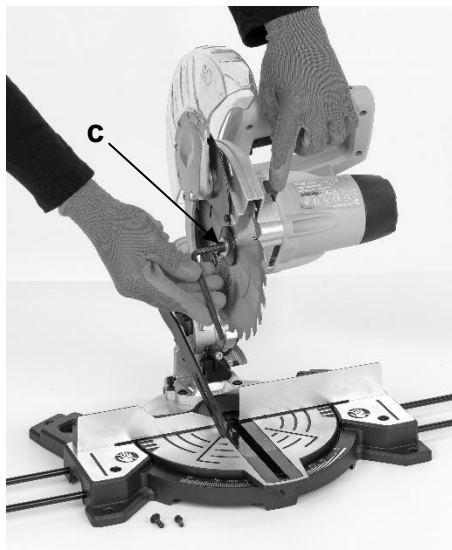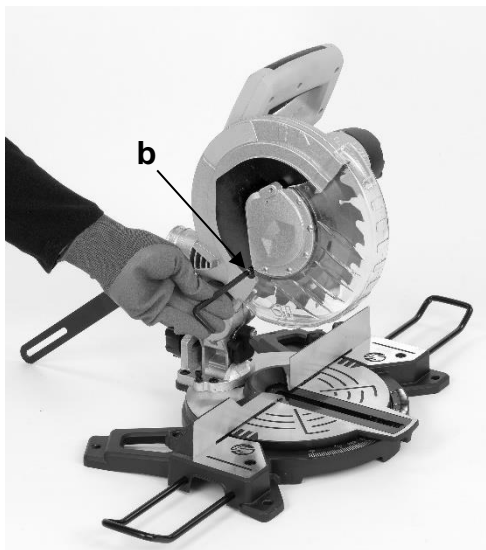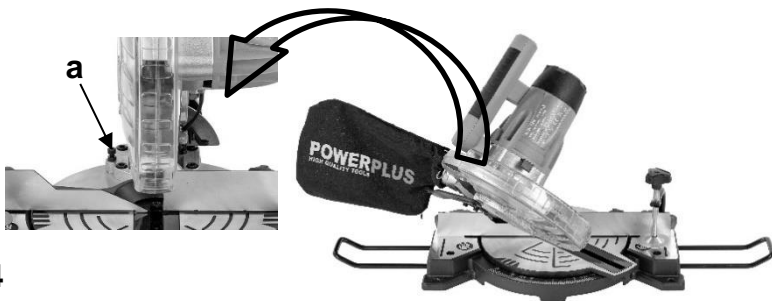

1	ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE	3
2	POPIS (OBR. A, B A C)	3
3	OBSAH BALENIA	3
4	SYMBOLY	4
5	VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE	4
5.1	<i>Pracovná plocha</i>	4
5.2	<i>Elektrická bezpečnosť</i>	4
5.3	<i>Osobná bezpečnosť</i>	5
5.4	<i>Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň</i>	5
5.5	<i>Servis</i>	6
6	DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	6
7	DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE LASERY	7
8	MONTÁŽ	7
8.1	<i>Montáž predĺžovacích obručí (obr. 1)</i>	7
8.2	<i>Montáž zveráka</i>	8
9	PREVÁDZKOVÉ POKYNY	8
9.1	<i>Preprava pokosovej píly</i>	8
9.2	<i>Vysávanie prachu a úlomkov</i>	8
9.3	<i>Upnutie obrobku</i>	8
9.4	<i>Horizontálny pokosový uhol (obr. 2)</i>	8
9.5	<i>Nastavenie uhla rezania (obr. 3)</i>	8
9.6	<i>Vertikálny uhol zošíkmenia (obr. 4)</i>	8
9.7	<i>Zapnutie / vypnutie</i>	8
9.8	<i>Laser</i>	9
9.9	<i>Vrecko na prach</i>	9
9.10	<i>Pílenie</i>	9
9.11	<i>Pílenie špeciálnych obrobkov</i>	9
9.12	<i>Výmena pílového kotúča (obr. 5)</i>	9
10	ČISTENIE A ÚDRŽBA	10
10.1	<i>Čistenie</i>	10

10.2	<i>Napájací kábel</i>	10
11	TECHNICKÉ ÚDAJE	10
12	KAPACITA REZANIA	10
13	HLUK	10
14	SKLADOVANIE	10
15	ODSTRAŇOVANIE PORÚCH	11
16	ZÁRUKA	11
17	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	12
18	VYHLÁSENIE O ZHODE	12

POKOSOVÁ PÍLA 1500 W POWX075700

1 ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE

Tento nástroj je určený na použitie ako stacionárny stroj na robenie rovných a priečnych rezov do dreva. Môžete píliť tvrdé a mäkké drevo, ako aj drevotrieskové a drevovláknité dosky.

Tento nástroj smú používať len dospelí.

Nevhodné na profesionálne použitie.



VAROVANIE! Z dôvodu vlastnej bezpečnosti si pred použitím tohto zariadenia prečítajte tento návod a všeobecné bezpečnostné pokyny. Ak vaše elektrické zariadenie budete dávať iným používateľom, odovzdajte ho prosím spolu s týmito pokynmi.

2 POPIS (OBR. A, B A C)

1. Posuvný kryt kotúča
2. Riadidlo
3. Svorka
4. Vodidlo
5. Stupnica uhla pokosu
6. Stôl píly
7. Vložka stola
8. Montážny otvor
9. Vypínač s tlačidlom zámku
10. Uzamykací gombík krytu
11. Pílový kotúč
12. Bočné vodidlá
13. Podstavec
14. Vrecko na prach
15. Upevňovací kolík
16. Aretácia vretena
17. Stupnica uhla úkosu
18. Zaisťovací gombík pre uhol zošíkmenia
19. Otvor na odvod prachu
20. Ukazovateľ
21. Laser
22. Svorka vrecka na prach
23. Skrutka zámku stola píly
24. Tlačidlo odomknutia
25. Skrutka zámku stola píly

3 OBSAH BALENIA

- Odstráňte všetok baliaci materiál.
- Odstráňte zvyšný baliaci materiál a baliace vložky (ak sú súčasťou balenia).
- Skontrolujte, či je obsah balenia úplný.
- Skontrolujte či prístroj, elektrická šnúra, zástrčka a príslušenstvo nebolo počas prepravy poškodené.
- Baliaci materiál si, pokiaľ je to možné, odložte počas celej záručnej doby. Potom ho zlikvidujte v miestnej zberni odpadov.



VAROVANIE: Baliaci materiál nie je na hranie! Deti sa nesmú hrať s plastovými vreckami! Nebezpečenstvo udusenía!

V tomto balení sa nachádza:







- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1 pokosová píla | 1 vrecko na prach |
| 1 pílový kotúč (namontovaný) | 2 bočné vodidlá |
| Inbusový kľúč 6 mm | 1 adaptér pre vysávač |
| 1 drevená svorka | 1 príručka |



Ak zistíte, že chýbajú nejaké súčasti, alebo sú poškodené, kontaktujte prosím predajcu.

4 SYMBOLY

V tomto návode a/alebo na stroji sa používajú nasledujúce symboly:

	Označuje riziko osobného zranenia alebo poškodenia nástroja.		Noste chrániče sluchu. Noste ochranné okuliare.
	Pred použitím si prečítajte návod.		V súlade so základnými požiadavkami európskych smerníc.
	Používajte ochranné rukavice.		Trieda II – Stroj je dvojmo izolovaný. Nepotrebuje preto uzemňovací kábel.

5 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE



Starostlivo si prečítajte všetky bezpečnostné varovania a všetky pokyny. Nedodržavanie všetkých varovaní a pokynov môže spôsobiť úder elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažný úraz. Odložte si všetky varovania a pokyny na prípad, ak ich budete v budúcnosti potrebovať. Termín "elektrické náradie" v týchto varovaniach označuje vaše elektrické náradie s napájaním zo siete (s káblom) alebo elektrické náradie napájané akumulátorom (bez kábla).

5.1 Pracovná plocha

- Pracovnú plochu udržiavajte v čistote a dobre osvetlenú. Neporiadok a prítomie na pracovisku zvyšuje riziko úrazov.
- Elektrické náradie nepoužívajte vo výbušných prostrediach, obsahujúcich napríklad horľavé tekutiny, plyny alebo prach. Elektrické náradie spôsobuje iskrenie, ktoré môže zapáliť prach alebo výpary.
- Pri používaní elektrického náradia sa nesmú v blízkosti nachádzať deti a okoloidúci. Mohli by odpútať vašu pozornosť a náradie by ste nemali pod kontrolou.

5.2 Elektrická bezpečnosť



Vždy skontrolujte, či napätie napájacieho zdroja súhlasí s napätím na výkonnostnom štítku

- Vidlice elektrického náradia musia zodpovedať sieťovej zásuvke. Vidlicu nikdy neupravujte žiadnym spôsobom. Nepoužívajte s uzemneným elektrickým náradím (pripojeným k uzemneniu) žiadne adaptéry vidlice. Používanie nepoznačených vidlíc zodpovedajúcich sieťovým zásuvkám znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Elektrické náradie nesmie byť vystavené dažďu ani vlhkým podmienkam. Prienik vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Kábel sa nesmie nadmerne zaťažovať. Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie, ťahanie alebo vyťahovanie vidlice elektrického náradia. Kábel nesmie byť vystavený pôsobeniu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých dielov. Poškodené alebo zapletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.

- Pri používaní elektrického náradia vo vonkajšom prostredí používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Používanie šnúry vhodnej na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Ak je používanie elektrického náradia vo vlhkých priestoroch nevyhnutné, používajte napájací zdroj chránený nadprúdovým ističom (RCD). Používanie RCD znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

5.3 Osobná bezpečnosť

- Pri používaní elektrického náradia buďte vždy ostražitý, sledujte čo robíte a riadte sa zdravým úsudkom. Elektrické náradie nepoužívajte, ak ste unavený, alebo ak ste pod vplyvom liekov, alkoholu alebo drog. Okamih nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže spôsobiť závažný osobný úraz.
- Používajte bezpečnostné pomôcky. Vždy noste chránič očí. Používaním bezpečnostných pomôcok, ako je protiprachová maska, neklzáva bezpečnostná obuv, tvrdá prilba alebo chrániče uší za každých podmienok sa znižuje riziko osobných úrazov.
- Zabráňte náhodnému uvedeniu do činnosti. Pred pripojením do siete sa uistite, že vypínač je vo vypnutej polohe. Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo pripojovanie elektrického náradia so zapnutým vypínačom zvyšuje riziko úrazov.
- Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte akékoľvek nastavovacie kľúče a iné nástroje. Kľúč a nástroje, ktoré zostanú pripevnené k rotujúcejmu dielu elektrického náradia môžu spôsobiť úraz.
- Nenakláňajte sa príliš. Vždy musíte mať spoľahlivú oporu a rovnováhu. Zlepšuje sa tým ovládateľnosť elektrického náradia v neočakávaných situáciách.
- Buďte vhodne oblečený. Nenoste voľné odevy ani šperky. Nepribližujte sa vlasmi, odevmi ani rukavicami k pohyblivým dielom. Voľné odevy, šperky alebo dlhé vlasy môžu zachytiť pohyblivé diely.
- Ak sa používajú aj pomôcky na pripojenie odsávačov a zberačov prachu, uistite sa, že sú riadne pripojené a správne sa používajú. Používaním týchto pomôcok možno znížiť nebezpečenstvo spôsobované prachom.

5.4 Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň

- Pri použití elektrického náradia nevynakladajte nadmernú silu. Používajte správne elektrické náradie pre vaše použitie. Správne elektrické náradie zvládne prácu lepšie a bezpečnejšie, s rýchlosťou, na ktorú bolo navrhnuté.
- Nepoužívajte elektrické náradie ak sa vypínačom nezapína alebo nevypína. Elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí sa opraviť.
- Pred akýmkoľvek nastavením, výmenou doplnkov alebo odložením elektrického náradia odpojte vidlicu od napájacieho napätia. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného uvedenia elektrického náradia do činnosti.
- Nepoužívané elektrické náradie uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte, aby osoby neoboznánené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, používali toto elektrické náradie. Elektrické náradie je nebezpečné v rukách nepoučených používateľov.
- Elektrické náradie riadne udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé diely nie sú vyosené alebo či sa nezadierajú, či nie sú poškodené diely a či nemajú žiadne iné nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť funkčnosť elektrického náradia. V prípade poškodenia sa elektrické náradie musí pred opätovným použitím opraviť. Veľa úrazov spôsobujú nedostatočne udržiavané elektrické náradie.
- Náradie sa musí udržiavať v naostrenom a čistom stave. Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú menšiu náchylnosť k zadieraniu a ľahšie sa ovládajú.
- Elektrické náradie, doplnky a nástrojové koncovky a pod. používajte v súlade s týmito pokynmi a spôsobom, zamýšľaným pre daný druh elektrického náradia, berúc na zreteľ pracovné podmienky a na prácu, ktorá sa má vykonávať. Používanie elektrického náradia na iné operácie ako tie, pre ktoré je určené, môže spôsobiť nebezpečnú situáciu.

5.5 Servis

Servis elektrického náradia zverte kvalifikovanému opravárovi. Môžu sa používať iba rovnaké náhradné diely. Zaručíte tak, že bude zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

6 DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Vždy používajte prostriedky na ochranu očí.
- Stroj nikdy nepoužívajte v blízkosti horľavých kvapalín alebo plynov.
- Zariadenie NIKDY nepoužívajte, ak bol namontovaný rezací kotúč (a nie pílový kotúč).
- Pred každým použitím skontrolujte, či na pílovom kotúči nie sú malé praskliny alebo či nie je poškodený. Popraskaný alebo poškodený pílový kotúč ihneď vymeňte.
- Používajte len pílové kotúče, ktoré odporúča výrobca a ktoré spĺňajú štandard EN847-1
- Vždy používajte príslušenstvo, ktoré vám odporúčame v tomto návode.
- Pre pílený materiál vyberte správny pílový kotúč.
- Aby zariadenie vytváralo čo najmenej hluku, musí byť pílový kotúč ostrý a čistý.
- Používajte len správne naostrené pílové kotúče. Neprekračujte maximálnu rýchlosť vyznačenú na pílovom kotúči.
- Pred inštaláciou pílového kotúča vyčistite os, príruby (hlavne montážne povrchy) a šesťhrannú maticu. Nesprávna montáž môže spôsobovať vibrácie/klopanie alebo kĺzanie pílového kotúča.
- Zabráňte kontaktu píly s kovom, napr. klincami alebo skrutkami. Pred začatím práce vyhľadajte a odstráňte všetky klince, skrutky a iný cudzí materiál z obrobku.
- Pred zapnutím zariadenia odstráňte zo stola píly kľúče, odrezky a ostatné predmety.
- Počas práce nenoste nikdy rukavice. Nosenie rukavíc sa odporúča len pri inštalácii rezacích nástrojov.
- Ruky sa nesmú dostať do dráhy rezania pílového kotúča.
- NIKDY nestojte v dráhe rezania pílového kotúča a zabráňte tomu, aby v dráhe rezania stáli iné osoby.
- Pílu nechajte chvíľu bežať a až potom vložte obrobok. Počúvajte vibrácie alebo klopanie pílového kotúča, čo môže naznačovať nesprávne namontovanie alebo vyváženie pílového kotúča.
- Zariadenie sa nesmie používať na robenie drážok a zárezov.
- Keď je vložka stola opotrebovaná, vymeňte ju.
- Keď stroj beží, nevykonávajte na ňom žiadne úpravy. Pred vykonávaním úprav vyberte zástrčku z el. zásuvky.
- V prípade potreby použite zatláčací blok. Zatláčací blok sa musí použiť pri pozdĺžnom pílení menších obrobkov, aby sa vaše ruky a prsty nedostali do blízkosti pílového kotúča.
- Zatláčací blok si vždy odložte, keď sa nepoužíva.
- Venujte mimoriadnu pozornosť pokynom, ktoré napomáhajú znížiť nebezpečenstvo SPÄTNÉHO NÁRAZU. SPÄTNÝ NÁRAZ je náhla reakcia na zaseknutý, ohnutý alebo zle umiestnený pílový kotúč. SPÄTNÝ NÁRAZ spôsobuje vyrazenie obrobku dozadu, smerom k operátorovi. SPÄTNÝ NÁRAZ môže spôsobiť vážne zranenie. SPÄTNÉMU NÁRAZU možno zabrániť tak, že budete váš pílový kotúč udržiavať ostrý, rozrezávacie vodidlo bude paralelné s pílovým kotúčom, štiepačí nôž a chránič pílového kotúča budú v dobrom stave a v správnej polohe, obrobok budete mať dobre uchopený, kým úplne neprejde popri pílovom kotúči a že nebudete rezať poskrúcané alebo nepravidelné kusy dreva alebo kusy, ktoré nemajú rovnú hranu na posúvanie pozdĺž rozrezávacieho vodidla v pozdĺžnom smere.
- Nevykonávajte žiadne činnosti tak, že by ste ruky používali na podopieranie obrobku alebo na jeho vedenie rukami, ale namiesto toho použite rozrezávacie vodidlo alebo pokosový blok.
- Ponad pílový kotúč alebo v jeho okolí sa NIKDY nenahýbajte. Obrobok vytiahnite až vtedy, keď sa pílový kotúč úplne zastavil.

- Obrobok neposúvajte prudko, ani príliš rýchlo. Obrobky, ktoré sú vyrobené z tvrdého materiálu, by sa mali vsúvať čo najpomalšie. Obrobok pri posúvaní do píly nikdy neskladajte, ani neotáčajte. Ak sa pílový kotúč zasekne alebo sa prestane otáčať, keď obrobok vsúvate, zariadenie okamžite vypnite. Odpojte zástrčku od el. zásuvky. Odstráňte kus, ktorý blokuje pílu.
- Keď sa pílový kotúč otáča, NESMIETE sa pokúšať odstraňovať úlomky, ani sa dotýkať chrániča pílového kotúča.
- Z obrobku odstráňte všetky hrče a až POTOM spustíte pílu.
- S káblom zachádzajte správne. Pri odpájaní zástrčky z el. zásuvky nikdy neťahajte za kábel. Kábel nevystavujte teplu, oleju, vode a ostrým hranám.
- Niektoré typy prachu, ktorý sa vytvára pri práci s pílou, môžu obsahovať určité chemikálie, ktoré môžu spôsobiť rakovinu, vrodené chyby alebo iné genetické poškodenia. Niektoré príklady týchto látok sú:
 - olovo z náterov obsahujúcich olovo,
 - arzén a chróm z chemicky upraveného dreva.
- Zdravotné nebezpečenstvo vyplývajúce z takéhoto používania závisí od frekvencie vykonávania tohto druhu práce.
- Opatrenia pre zníženie vystavovania sa týmto chemikáliám: vždy pracujte v dobre vetranej oblasti a používajte schválené ochranné vybavenie, napr. protiprachovú masku, ktorá je špeciálne určená na filtrovanie mikroskopických častíc.
- Pri pílení pripojte na systém pre vyfukovanie prachu príslušné zariadenie.
- Chránič môžete zdvihnúť a položiť zatiaľ obrobok, alebo ak chcete pri údržbárskych prácach získať lepší prístup k niektorému miestu. Pred pripojením zariadenia k elektrickej sieti musí byť chránič pílového kotúča znížený a umiestnený naplocho na stole píly.

7 DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE LASERY



Varovanie! Laserový lúč môže poškodiť zrak. Nikdy sa nepozerajte priamo do laserového lúča.

- Počas používania nemierte laserovým lúčom na ľudí, priamo ani nepriamo, ani cez odrazové povrchy.
- Tento laser spĺňa požiadavky triedy 2 podľa príslušnej normy. Jednotka neobsahuje žiadne súčasti vyžadujúce servis. Plášť zo žiadneho dôvodu neotvárajte. Ak je jednotka poškodená, nechajte poškodenie opraviť autorizovanému opravnému servisu.
- Okuliare na pozeranie lasera nie sú ochrannými okuliarmi pred laserovým žiarením

8 MONTÁŽ



Pred vykonávaním nastavovacích prác alebo údržby odpojte elektrickú zástrčku.

Túto pokosovú pílu neprevádzkujte, kým nebola úplne zložená a správne pripravená na použitie v súlade s týmto návodom.

8.1 Montáž predĺžovacích obručí (obr. 1)

- Uvoľnite skrutky bočných predĺžovacích obručí.
- Predĺžovacie obruče umiestnite do oboch bočných otvorov.
- Skrutky predĺžovacej obruče utiahnite a zabezpečte, aby boli predĺžovacie obruče zaistené a nemohli sa počas prevádzky posunúť.

8.2 Montáž zveráka

Zverák (3) možno nainštalovať na ľavej alebo pravej strane vodidla. Tyč zveráka vložte do otvoru na vodidle.

9 PREVÁDZKOVÉ POKYNY**9.1 Preprava pokosovej píly**

Pri preprave elektrického nástroja použite podporný kolík (15).

Pokosovú pílu potiahnite nadol a zamknite ju v zníženej polohe tým, že podporný kolík vtlačíte dnu. Týmto spôsobom sa píla zaistí.

9.2 Vysávanie prachu a úlomkov

Pre integrované vysávanie prachu, založte na vývod pilín (14) vrečko na prach.

Na vonkajší prach môžete použiť hadicu vysávača.



Vrečko na prach slúži len na čiastočné odstránenie prachu!

9.3 Upnutie obročku

Zabezpečte, aby nemohol byť obroбок vystrelený. Najvhodnejšia na to je svorka (3).

- Obroбок stlačte pevne proti deliacemu prvku (4) a proti zarážke svorky.
- Uťahnite svorku (3) v smere hod. ručičiek, aby ste zaistili obroбок.

9.4 Horizontálny pokosový uhol (obr. 2)

- Uvoľnite skrutku zámku stola píly (25).
- Otočný stôl píly a ukazovateľ mierky (20) na požadované uhlové nastavenie na uhlomere (5) a utiahnite skrutku zámku stola (25).

9.5 Nastavenie uhla rezania (obr. 3)

Uhlové mierky sú nastavené vo výrobe, ale na presnú prácu odporúčame skontrolovať ich a v prípade potreby ich nakalibrujte podľa týchto pokynov:

- 90° šikmý uhol: Zaistíte horné rameno v zníženej polohe upevňovací kolík (15) a nastavte uhol zošikmenia a pokosový uhol 0° na mierkach uhlov. Priložte príložený uholník k boku pílového kotúča a vodidlu stola (4), ak pokosový uhol nie je 90° šikmý uhol, dosiahnete pravý uhol povolením zaistovacieho gombíka pre pokosový uhol a 2 skrutiek vodidla, nastavte zarovnanie vodidla vzhľadom k pílovému kotúču a znovu utiahnite 2 skrutky vodidla.

9.6 Vertikálny uhol zošikmenia (obr. 4)

Vertikálny uhol zošikmenia možno nastaviť v rozmedzí od 0° do 45°. Mierka vertikálneho uhla zošikmenia zobrazuje aktuálne nastavenie v stupňoch.

- Uvoľnite zaistovacia páku (18), ak je utiahnutý.
- Rukoväťou otočte rameno nástroja do požadovaného uhla.
- Uťahnite zaistovacia páku (18).
- Ak uhol nie je 45° šikmý uhol, položte na bok pílového kotúča a stola uhlomer. Nastavte výšku nastavovacej skrutky (a), kým nebude uhol zošikmenia správny. Napokon utiahnite maticu a ešte raz skontrolujte uhol.

9.7 Zapnutie / vypnutie

Z dôvodu bezpečnosti použite na zapnutie a vypnutie nástroja obe ruky.

- Elektrický nástroj pripojte k napájacemu zdroju.
- Odblokujte tlačidlo zámku a stlačte spínač (9) v smere rukoväte. Pílový kotúč sa otáča, kým držíte spínač.

- Ak chcete stroj vypnúť, musíte pustiť hlavný vypínač (9).

9.8 Laser

- Laser môžete zapnúť a vypnúť pomocou vypínača (24).
- Laser (21) smeruje lúč na obrobok.
- Funkcia laseru umožňuje vykonávať extrémne presné rezy.

9.9 Vrečko na prach

Vrečko na prach (14) pripevníte na adaptér vysávania prachu. Keď je vrečko na prach asi dopyly naplnené, vrečko zo stroja odoberte a vyprázdňte ho.

9.10 Pílenie



Zabezpečte, aby pilový kotúč nebol počas pílenia zablokovaný. Spôsobiloby to poškodenie a spálenie motora. Ak je pilový kotúč zablokovaný, okamžite uvoľnite vypínač, aby ste predišli poškodeniu motora.

- Obrobok pevne upnite.
- Nastavte požadovaný horizontálny pokosový uhol alebo požadovaný vertikálny uhol zošikmenia.
- Nástroj zapnite.
- Páku nástroja (2) posuňte pomaly nadol.
- Pílte obrobok.
- Nástroj vypnite.
- Počkajte, kým sa pilový kotúč (11) úplne nezastaví a až potom vytiahnite obrobok.

9.11 Pílenie špeciálnych obrobkov

Zakrivené alebo okrúhle obrobky potrebujú byť zaistené pred zošmyknutím.

Zabezpečte, aby medzi obrobkom a deliacim prvkom (4) alebo stolom píly (6) nebola žiadna medzera.

9.12 Výmena pilového kotúča (obr. 5)



Pred prácou na pilovom kotúči nástroj vypojte zo zástrčky.



Predtým, ako sa dotknete pilového kotúča, počkajte. Môže byť veľmi horúci.

Zuby pilového kotúča môžu byť veľmi ostré.

- Rezaciu hlavu pokosovej píly nechajte zdvihnúť do vzpriamenej polohy.
- Povoľte skrutku krycej dosky (b).
- Nakloňte dosku krytu nahor tak, aby ste sa kľúčom dostali k skrutke osi (c).
- Stlačte tlačidlo zámku hriadeľa, podržte ho riadne stlačené a súčasne otáčajte kľúčom pilového kotúča v smere hodinových ručičiek. Zámok hriadeľa zapadne po otočení kľúča. Tlačidlo zámku hriadeľa držte naďalej stlačené, aby bolo aktivované a súčasne otáčajte kľúčom v smere hodinových ručičiek, aby ste povolili skrutku hriadeľa.
- Odskrutkujte uzamykaciu skrutku, vonkajšiu prírubu, pilový kotúč.
- Odstráňte triesky alebo piliny z vretena a prírub.
- Vymeňte pilový kotúč (hroty píliacich zubov musia byť otočené do rovnakého smeru, ako ukazuje šípka na kryte) a potom znovu zložte všetky súčasti v opačnom poradí.
- Plastový kryt vráťte späť do pôvodnej polohy a zaskrutkujte a dotiahnite skrutku krycej dosky (b).

10 ČISTENIE A ÚDRŽBA



Pred vykonávaním akýchkoľvek prác na zariadení, odpojte elektrickú zástrčku!

10.1 Čistenie

- Plášť stroja čistite pravidelne mäkkou handričkou, najlepšie po každom použití.
- Ak nečistoty neschádzajú, použite mäkkú handričku namočenú vo vode so saponátom.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá, napr. benzín, alkohol, čpavok atď. Tieto rozpúšťadlá môžu poškodiť plastové diely.



Zabezpečte, aby sa do vnútra elektrického nástroja nedostala voda!

10.2 Napájací kábel

Ak je poškodený napájací kábel (alebo sieťová zástrčka), musí sa vymeniť. Výmenu napájacieho kábla smie vykonať len alebo kvalifikovaný špecialista (kvalifikovaný elektrikár).

11 TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie	230 – 240 V ~ 50 Hz
Menovitý výkon	1500 W (S6 25 %)
Rýchlosť pri nezaťažení	5000 min-1
Ochranná trieda	II
Veľkosť píł. kotúča	210 mm x 30 mm

12 KAPACITA REZANIA

Uhol pracovného stola	Uhol naklonenia hlavy	Výška x šírka (mm)
90°	90°	55 x 120 mm
45° (doľava)	90°	55 x 83 mm
90°	45°	30 x 120 mm
45° (doľava)	45°	30 x 83 mm

13 HLUK

Hodnoty emisií hluku namerané podľa príslušnej normy. (K=3)

Hladina akustického tlaku LpA	101 dB(A)
Hladina akustického výkonu LwA	113 dB(A)



POZOR! Ak akustický tlak prekročí úroveň 85 dB(A), používajte chrániče sluchu.

14 SKLADOVANIE

- Priebežne čistíme celé zariadenie a jeho príslušenstvo.
- Skladujte ho mimo dosahu detí, v stabilnej a bezpečnej polohe, na suchom a chladnom mieste, vyhnite sa prívysokým a prí nízkym teplotám.
- Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Ak je možné, uschovajte na tmavom mieste.
- Neudržiavajte v plastických taškách aby ste predišli nahromadeniu vlhkosti.

15 ODSTRANOVANIE PORÚCH

PROBLÉM	PRÍČINA	SPÔSOB NÁPRAVY
Motor nebeží.	Do stroja sa nedostáva elektrina. Motor je preťažený alebo prehriaty.	Skontrolujte zdroj napätia a elektrický kábel. Nástroj nechajte bežať na voľných otáčkach asi 2 minúty, aby sa vychladil.
Vibrácie sú príliš silné.	Skrutky alebo súčasti sú uvoľnené. Pokosová píla nie je správne namontovaná. Obrobok nie je správne upnutý.	Utiahnite všetky skrutky. Pokosovú pílu správne namontujte. Zaistite obrobok.

16 ZÁRUKA

- Záručná lehota poskytovaná na tento výrobok v súlade s platnými zákonmi je 36 mesiacov a začína plynúť dňom zakúpenia prvým používateľom.
- Táto záruka zahŕňa všetky chyby materiálu a výrobné chyby, okrem: batérií, nabíjačiek, chybných súčastí, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu ako napr. ložiská, kefy, káble a zástrčky alebo príslušenstvo ako vrtáky, vrtné korunky, pílové kotúče atď.; nezahŕňa poškodenia alebo chyby spôsobené zlým zaobchádzaním, nehodami alebo pozmeňovaním, ani náklady na prepravu.
- Poškodenie a/alebo chyby, ktoré sú dôsledkom nesprávneho používania, tiež nespádajú pod ustanovenia záruky.
- Nenesieme ani žiadnu zodpovednosť za zranenie osôb, ktoré je dôsledkom nesprávneho používania zariadenia.
- Opravy smie vykonávať iba autorizované servisné stredisko pre nástroje Powerplus.
- Viac informácií získate na tel. čísle 00 32 3 292 92 90.
- Prípadné náklady na prepravu vždy nesie zákazník, ak nebolo písomnou formou dohodnuté inak.
- Záruku si zároveň nemožno uplatňovať, ak bolo zariadenie poškodené v dôsledku nedbanlivej údržby alebo preťaženia.
- Zo záruky sú definitívne vylúčené prípady, kedy poškodenie vzniklo dôsledkom vniknutia kvapaliny, nadmerného preniknutia prachu, úmyselného poškodenia (úmyselne alebo závažnou nedbanlivosťou), nevhodného použitia (použitie zariadenia na účely, na ktoré nie je vhodné), nekompetentného použitia (napr. nerešpektovaním pokynov v návode), neodbornej montáže, zásahu bleskom, chybného sieťového napätia. Neboli uvedené všetky možnosti.
- Prijatie reklamácie v rámci záruky nemá vplyv na predĺženie záručnej lehoty, ani na začatie novej záručnej lehoty v prípade výmeny zariadenia.
- Staré zariadenia alebo súčasti, ktoré sú vymieňané v rámci záruky, sa preto stávajú majetkom spol. Varo NV.
- Vyhradzuje si právo zamietnuť akúkoľvek reklamáciu, ak nie je možné overiť dátum zakúpenia alebo ak je jasné, že výrobok nebol riadne udržiavaný. (čisté vetracie otvory, pravidelná údržba uhlíkových kefičiek atď.).
- Potvrdenku o nákupe si musíte uschovať ako doklad o dátume zakúpenia.
- Náradie musíte vrátiť v nezobranom stave svojmu predajcovi v prijateľne čistom stave, v originálnom plastovom kufríku liatom pod tlakom, ak v ňom bolo vaše náradie dodané, spolu s priloženým dokladom o kúpe.

17 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ak musíte po dlhodobom používaní zariadenie vymeniť, nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom, ale ekologicky správnym spôsobom. Odpad, ktorý vzniká pri likvidácii elektrických strojov, sa nesmie likvidovať s bežným domovým odpadom. Ak existuje zariadenie na recykláciu, odovzdajte ho na recykláciu. Informácie o recyklácii vám poskytnú miestne úrady alebo predajca.

18 VYHLÁSENIE O ZHODE

VARO – Vic. Van Rompuy N.V.- Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGICKO vyhlasuje, že

výrobok:	Pokosová píla
obchodná známka:	POWERplus
model:	POWX075700

je v súlade so základnými požiadavkami a inými relevantnými ustanoveniami príslušných európskych smerníc, na základe uplatnenia európskych harmonizovaných noriem. V prípade akýchkoľvek neoprávnených úprav tohto zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

Európske smernice (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu):

2011/65/EU
2006/42/EC
2014/30/EU

Európske harmonizované normy (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu):

EN62841-1 : 2015
EN62841-3-9 : 2015
EN55014-1 : 2017
EN55014-2 : 2015
EN61000-3-2 : 2014
EN61000-3-11 : 2000

Uchovávateľ technickej dokumentácie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Nižšie podpísaný koná v mene výkonného riaditeľa spoločnosti,

Philippe Vankerkhove
Regulačné záležitosti – Compliance Manager
19/08/2020, Lier - Belgium